



リターン側の蛇行対策に！

ガイドローラが ベルトの蛇行・片寄りを抑制

蛇行・片寄りを放置すると、次の大きなトラブルの原因に！

ベルトが損傷



ベルトが蛇行し設備に接触すると、耳切れや縦割りが発生し、最悪の場合、運転停止や設備破損につながる恐れがあります。

リターンブラケットが損傷



リターンブラケットにベルトが接触すると、ブラケットが損傷し、リターンローラが脱落。その結果、ベルトの走行がさらに不安定になります。

二次災害の発生リスク




リターンブラケットが損傷し、リターンローラが脱落すると、通路上を通るコンベヤでは落下事故などの二次災害が発生する恐れがあります。

ガイドローラが壁となり ベルトの蛇行を防止

左右に2個ずつ配置されたガイドローラが、ベルトの蛇行や片寄りを抑え、それ以上のはみ出しを防ぎます。


Point

ブラケット一体型のため、
フレームへの追加穴加工は不要です。

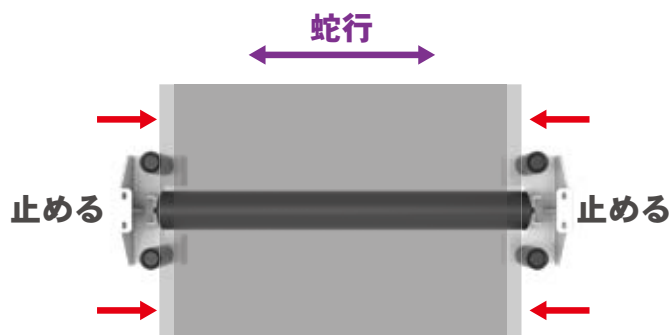

● 外形図

取合はJIS準拠

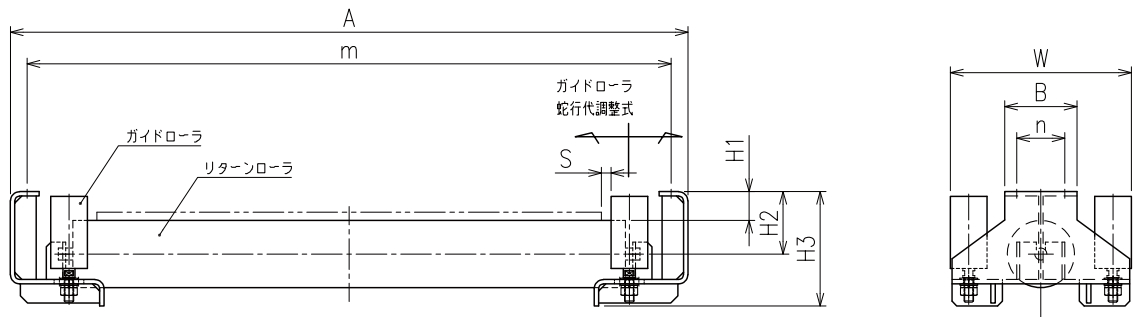

● 寸法表

BW	型式	H1	H2	H3	m	A	n	B	W	S
400	JGR-400	65	110	198	640	700	60	120	310	15±15
450	JGR-450	65	110	198	690	750	60	120	310	15±15
500	JGR-500	65	110	198	740	800	60	120	310	15±15
600	JGR-600	65	110	198	840	900	60	120	310	15±15
750	JGR-750	53	110	238	1040	1100	60	120	326	20±20
900	JGR-900	53	110	238	1190	1250	60	120	326	20±20
1050	JGR-1050	60	130	238	1340	1400	100	150	376	20±20
1200	JGR-1200	60	130	238	1490	1550	100	150	376	20±20

株式会社 JRC

大阪本社 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-1-1
CAMCO 西本町ビル 5F
TEL.06-6543-8018 FAX.06-6543-8681

東京本社 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310
ミュージアムセントラルタワー 24F
TEL.044-201-1970 FAX.044-201-1975

製品やサービスに関する詳しい情報はこちらでご確認いただけます。

● JRCコンベヤ製品・ソリューションサイト

<https://www.jrcnet.co.jp/products/>

PC・スマートフォンにて

株式会社 JRC

検索



- このカタログは、2025 年 4 月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。
- 掲載の写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
- 製品の在庫・納期・価格等については、お近くの当社営業所もしくは下記の販売代理店様までお問い合わせください。
〔取扱代理店〕